

BENUTZERINFORMATION UND SICHERHEITSHINWEISE

Diese Benutzerinformation ist Bestandteil des gelieferten Produktes. Bei Nichtbeachten der Benutzerinformation oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung wird keine Haftung übernommen.

ALLGEMEINER VERWENDUNGSHINWEIS

Die Auswahl der Hebemittel sollte unter Berücksichtigung der Verwendungsart und der Art der zu sichernden Last erfolgen. Die Hebemittel sollten kräftig genug sein und die richtige Länge aufweisen. Der/die Werkstoffe der Hebemittel sollten von der Umgebung oder der zu sichernden Last nicht negativ beeinflusst werden. Geeignet für folgende Temperaturbereiche: PES - 40°C bis 100°C / PA-40°C bis 100°C / PP-40°C bis 80°C. Die Temperaturbereiche können sich in chemischer Umgebung verändern. Holen Sie für den jeweiligen Anwendungsfall den Rat des Herstellers oder Lieferanten ein.

Lagerung: In sauberer, trockener und gut belüfteter Umgebung, fern von Wärmequellen. Kontakt mit Chemikalien, Rauchgasen und korrodierenden Oberflächen vermeiden. Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer ultravioletter Strahlung aussetzen.

Reinigung: Verschmutzte Bänder mit Wasser reinigen, zur Trocknung an der Luft aufhängen. Unter keinen Umständen anwärmen oder die Trocknung auf andere Weise forcieren.


Prüfung: Zurrgurte während der Verwendungsdauer regelmäßig auf Beschädigung überprüfen. Sollte ein Zweifel über die Verwendungsfähigkeit bestehen, nehmen Sie die Hebemittel außer Betrieb. Regelmäßige Überprüfung durch einen Sachkundigen mindestens einmal jährlich und vor jeder Anwendung.

Reparatur: Versuchen Sie nie, Reparaturen selbst auszuführen, diese sollten nur vom Hersteller ausgeführt werden.

HEBEBÄNDER / RUNDSCHLINGEN / GEHÄNGE

Zum Heben von Lasten/Gütern (keine Personen)! Hebemittel sind vor jedem Einsatz auf Beschädigungen zu prüfen, niemals verwenden: wenn kein Etikett vorhanden ist; bei Längs- oder Querschnitten, Schnitten oder Scheuerstellen an den Webrändern, Maschen oder Schlaufen; bei Beschädigungen der tragenden Nähte; Rundschlingen bei Beschädigung des Mantels, wenn die inneren Garne sichtbar sind; Verformungen, Anrissen oder Brüchen von Beschlagteilen.

- Tragfähigkeitsangaben beachten, niemals überschreiten.
- Bänder müssen in der vollen Breite tragen; nicht kneten oder verdrehen.
- vor scharfen Kanten, Reibung und Abrieb sowohl an der Last als auch an der Hebevorrichtung schützen.
- Last so anschlagen, dass sie nicht kippen, verrutschen oder herausfallen kann.
- bei Verwendung von mehreren Hebemitteln darauf achten, dass die Last gleichmäßig auf die einzelnen Stränge verteilt ist.
- Reiß- oder Ruckbelastungen sind zu vermeiden.
- Last nicht im Hebemittel schleifen, Hebemittel nicht über den Boden oder andere raue Oberflächen ziehen.

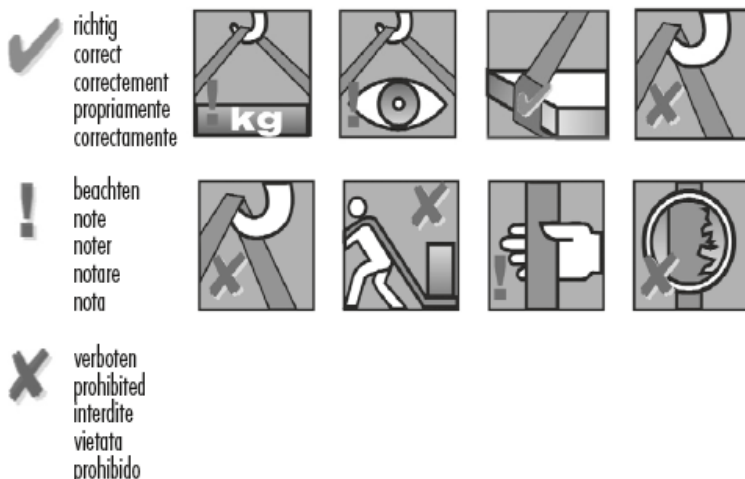

DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND GESETZE SIND ZU BEACHTEN.

Hergestellt von:

ZURRPACK GmbH

Hermann-Köhl-Str. 2

89160 Dornstadt (Germany)

www.zurrrpack.com

Telefon: +49 7348 20050

E-Mail: sales@zurrrpack.com